# MIJ-01 Data Logger Quick Manual 簡易マニュアル





### Environmental Measurment Japan, CO., LTD. 日本環境計測株式会社

〒811-0215 福岡県福岡市東区高美台二丁目52番42号 TEL:092-608-6412 FAX:092-985-7844



バックアップ電池

単三電池

基本的な操作の流れは以下の通り4つのステップだけで、それ以後、設定を変更しない繰り返し観測の場合は③~④のみの操作になります。

#### Easy Steps

- ①. 使うときに必要な準備、センサーの接続
- ②. ELOGを使った設定、設定ファイルのロガーへの保存、PCへの保存
- ③. 観測現場でのロガーの起動
- ④. ロガーの停止とデータ回収、データをPCに取り込み、CSV変換する

本マニュアルは簡易マニュアルです。全ての機能をご覧にならいたい方は弊社WEBページ(https://environment.co.jp/ data-logger-mij01)に掲載しておりますマニュアルをご覧ください。



Step 1. 使うときに必要な準備



1.メモリーカードを装着します。右に切り欠きがある方向です。逆には刺ささらないスロットです。フォーマットはFAT32です。



2. バッテリーを入れます。(電極の向きに注意)

単三の形をしていれば、アルカリ、リチウム、エネループなどの二次電池などなんでも使用頂けますが、1.8V/セルを越えな い範囲の物をお使いください。



Step 2. ドライバー&ソフトウェアのインストール、ELOGを使った設定、設定ファイルのロガーへの保存、PCへの保存

Step 2-1.ドライバー&ソフトウェアのインストール

ELOGソフトウェアを使うには専用のドライバーが必要になります。弊社WEBページよりドライバーをダウンロードしてパソコン にインストールして下さい(対応するOSはWindowsXP/7/8/10/11です。)。専用ドライバーのインストールが完了したら、 ELOGソフトウェアもダウンロードしてインストールして下さい。

各ダウンロードファイルはhttps://environment.co.jp/data-logger-mij01の中段にあります。

以上でMIJ-01とELOGを使う準備が完了です。

専用ドライバーのインストール

Chip FTDI Chip	Technology Devices Inte	mational Limited "as is	and any express or in	HOME PRODUCTS ~	APPLICATIONS ~	DRIVERS - SUPPO	RT - ABOUT US - CHINA Q + + F.
uture technology devices internation towever caused and on any theory	onal limited be liable for a of liability, whether in cor	ny direct, indirect, incid stract, strict liability, or f	lental, special, exempli ort (including negliger	ary, or consequential damag ace or otherwise) arising in a	es (including, but not limited ny way out of the use of this	to, procurement of substitu software, even if advised of	te goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruptio (the possibility of such damage.
drivers may be used only in co drivers may be distributed in a sustom vendor ID and/or produ more detail on FTDI Chip Driver	onjunction with products I any form as long as licens ict ID or description string r licence terms, please <u>cla</u>	based on FTDI parts. le information is not mi l are used, it is the resp l <del>ik here.</del>	odified. onsibility of the produ	rt manufacturer to maintain	any changes and subsequen	WHCK re-certification as a	result of making these changes.
seribe to Our Driver Update	25						
					Processor	Architecture	
indows (Desktop)*	2021-07-15	2.12.36.4	2.12.35.4	Анти 2.12.36.45*****		SH4 -	Comments WHQL Certified. Includes VCP and D2XX. Available as a <u>science executable</u> Please are the <u>Includes Notes</u> and <u>installation Guides</u> .
Windows (Universal)****	2021-11-12	2.12.36.4U	2.12.36.4U	-	-	-	WHQL Certified. Includes VCP and D2XX.
Windows RT	2014-07-04	<u>1.02</u>	-	1.0.2	-	-	A guide to support the driver (AN_271) is available here



### Step 2-2.専用ソフトウェアELOGの使い方

ここでは実際にELOGの画面を見ながら解説します。付属のUSBケーブルでPCとロガーを接続し、ELOGアイコンをダブルク リックで起動します。最初に表示されるのはAnalog Settingです。一番よく使うページでもあります。

EEPROMイメージ

ELOGの役割は以下の3つです。

・設定ファイル(拡張子が.esf)を作成し、PCへ保存。

・設定ファイルをロガーのEEPROMに保存。

・ロガーがメモリーカードに書き込んだログファイル(拡張子が.emj)を.csvに変換してPCへ保存。

ELOGの画面はヘッダーエリア、設定エリア、フッダーエリアの3箇所に分かれ、タブの切り替えで設定エリアの表示が変わります。つまりフッダーとヘッダーはどこからでも操作できます。

🏦 E-LOG V	er. 1.5										-	
File Cor	nvert Other											
USB COMP	ORT COM7 🗸	Connect	Serial Num	ber		OS version	Logger Clock				Set Sav	ve Setting File
Setting File	Name Setting01		Station Nar	ne Nippon	] 🗹	] Synchronized w	ith PC Clock	20	22/09/09 - 13	3:36:02 😫	ime Re	ad Setting File
Analog Sett	ing Counter Setti	ng COM Se	tting Physic	al Value Setting 🛽	nitial	Production Set	ing					
Measurer	ment Interval	Set All Cha	nnel									
10min	$\sim$	🗌 Active	🗌 MUX	VoltageInput	~	Differential $\sim$	±5000mV 🕓	$\sim$	OFF ~	OFF ~	Measured	Physical
	Sensor Name	Activation	Use MUX	Sensor Type		DIFF or SE	Input Range	_	Preheat Volts	Preheat Time	Voltage[mV]	Value
DIFF1	Sensor1	🗹 Active		VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV \	~	OFF ~	OFF ~		
	Sensor2	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🔿	~	OFF 🗸 🗸	OFF $\sim$		
DJFF2	Sensor3	🗹 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🚿	~	OFF 🗸 🗸	OFF $\sim$		
	Sensor4	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV ->	~	OFF 🗸 🗸	OFF $\sim$		
DJFF3	Sensor5	🗹 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🕓	~	OFF 🗸 🗸	OFF 🗸 🗸		
	Sensor6	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🔿	~	OFF $\sim$	OFF $\sim$		
DIFF4	Sensor7	🗹 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🕓	~	OFF 🗸 🗸	OFF $\sim$		
	Sensor8	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	$\pm$ 5000mV $\sim$	~	OFF $\sim$	OFF $\sim$		
DIFF5	Sensor9	🗹 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🚿	~	OFF ~	OFF $\sim$		
	Sensor10	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🔿	~	OFF 🗸 🗸	OFF $\sim$		
DIFF6	Sensor11	🗹 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🕓	~	OFF ~	OFF 🗸 🗸		
	Sensor12	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🔿	~	OFF $\sim$	OFF $\sim$		
DIFF7	Sensor13	🗹 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 、	~	OFF 🗸 🗸	OFF 🗸 🗸		
	Sensor14	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🔿	~	OFF $\sim$	OFF $\sim$		
DIFF8	Sensor15	🗹 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 、	~	OFF v	OFF 🗸 🗸		
	Sensor16	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential $\sim$	±5000mV 🕓	~	OFF $\sim$	OFF ~		
Pulse Cour Ch1 Cl Logger Statu Battery Volt	Pulse Counter     Zero Cross Counter     COM Port Recieved Data     Read Now       Ch1     Ch2     Ch3     Ch4     Ch1[Hz]     Ch2[Hz]     COM1       Compose Status     Compose Status     Compose Status     Read Stop							Read Now Read Stop Read Auto				
Select COM F	Port Total	Operating Tin	ne:0.60sec To	tal Preheat Time:0se	c	Measure Interv	al:600sec			,	Status	

実際にPCとロガーを接続してみましょう。

Environmental Measurement Japar

付属のUSBケーブルでPCとロガーを接続してからデスクトップにあるE-LOGのアイコンをダブルクリックします。



ヘッダーのConnectボタンを押すとELOGとロガーが通信を開始します。COMポート番号は接続したPCで使用可能な ポートをELOGが表示します。接続時はLEDがゆっくり(0.6秒点灯、周期3秒)点滅を継続します。このときログスイッチが STARTの位置ではPCとの接続が出来ません。STOPの位置でのみ通信可能です。

🔝 E-LOG Ver.1.5				- 🗆	$\times$
File Convert Other					
USB COMPORT COM7 Connect Secial N Setting File Name Setting01	umber OS version OS version	Logger Clock	6:02 🔹	Save Setting F	ile ile
		START LOG STOP	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
E-LOGでConnectを押すときはスイ 位置にあることを確認して下さい。	ッチがSTOPの	E-LOGでConnectを排 位置にあるとPCと接続	りすときはスイッラ できません。	チがSTART	ົの
ヘッダーのConnectボタンを押して正常	に接続されるとCnnectボタン	がDisConnectに変わり	ます。		
Connect DisConnect	1				
下記のエラーメッセージが出たら別のの	┛ ∩Mを選択して接続してみて「	下さい			
E-LOG X	E-LOG Ver.1.5				
Communication timeout!	File Convert Other				
Logger Not Found!		Connect			
	COM5	Connect			
ОК	Setting File NameCOM7 COM8				
へッター石上のSetTimeホタンを押し( t govや雷波時計などで会わせておく)	.山刀-の時計をPCに同期され ・正確です 任音の時刻に翌!	せます。この架作の前にあ 定したいときはSynchron	らっかじめPCの lized with PC	時計をtime Clockのチ	nis. הייל
を外して、時刻を指定し、SetTimeを	押します。これらの操作は時言	十合わせをしたいタイミング	で任意に行って	てください。	_ / /
時計の誤差は±30秒/年と一般的なク	オーツ時計よりかなり良いのて	類繁に行う必要はない	です。単三電池	しとバックアッ	プ電
池を同時に父 換した場合には 冉設定	か必要になるので、片万すつ	父孾することをお奨めしま	:9 <sub>0</sub>		
Set Synchronized with P	C Clock				

#### 設定ファイルの保存 Save Setting File

出荷時は8ch全てDIFF-5000mVレンジ、インターバル10分、カウンタとRS232類のセンサーを使用しない、電源電圧と基 板温度の記録を行うという設定になっています。もちろん任意に変更可能です。設定を変更後にヘッダー右上のSave Setti ng Fileボタンを押すと、下記の画面表示されます。

🤝 SaveSettingl	File		$\times$
To Logger	To PC	Both	
		Cancel	
Select write t	arget		

Environmental Measurement Japar

通常はBothを指定し、ロガーとPCそれぞれに設定ファイルを保存します。そうすることで PC側の設定ファイルがバックアップにもなりますし、複数のロガーに対して同じ設定を行な が、サポートを受けるときに弊社にメール添付で送ったりとなかなか便利です。保存する際 は解りやすいファイルネームを任意に付けましょう。このとき日本語や全角は避けてください。また半角英数16文字の制約があります。基本的にはこのファイルの中身は他の汎用 りなソフトで編集しないでください。なお、PCに保存した設定ファイルはデータロガーを接 売していなくても編集、PC上に保存まではできます。設定ファイルを作っておき、後ほど口 ゴーに保存する事も可能という意味です。

計測で使用する設定フィルは必ずロガーに設定ファイルを保存して下さい。

設定ファイルの読み出し

Read Setting File

Read Setting Fileを押すと下記の画面表示されます。好きな方からELOGに読み込みできます。複数の異なる設定ファイルをPCに保存しておき、用途に応じて使い分けすることも可能です。

ただし、ロガーには1つの設定ファイルのみしか記憶できない制約があり、最後に保存した設定ファイルに従った動作を行いま す。また、ELOGも1つの設定ファイルしか表示できない制約を設けています。厳密にはPCに保存される設定ファイルと ロガーに保存されるそれには差分がありますが、Data File Calculation Settingによる演算処理にのみ関与する差分です。 Physical Valueも含めて後述します。

ReadSettingFile		$\times$
From Logger	From PC	]
	Cancel	
Select read target		

計測を始める時には必ず計測にあった設定ファイルをロガーに読み込ませてからロガーに 設定内容を保存しなければいけません。ロガーに設定内容を読み込ませた状態で保 存したと誤解する方もいますが、結果的に計測を開始して、数か月後にデータ回収を して全くデータが取れていなかったという事例もあります。

計測本番前に数分間テスト運転させてデータを回収してみるのもお勧めです。

設定ファイルをPCからロガーに読み込んだら、Save Setting File ボタンを押してロガー に保存することは忘れないようにお願いします。

動作確認:計測前に動作確認を行いましょう

- 1.PCとMIJ-01を接続。
- 2.ELOGのアイコンをダブルクリック。
- 3.Connectボタンを押す。
- 4.Read Settingを押す。
- 5.PCに保存した設定ファイルをFrom PCを選択してロガーに読み込ませる。
- 6.Save Settingを押してTo Loggerを選択する。
- 7.右下のRead Autoを押す。
- 8.センサーを反応させる。(例:土壌水分センサーのロッドを握ってみるなど)
- 9.動作確認ができたらSTOPを押す

nvironmental Measurement Japan Califished in 1999 only for the researchers stand on ed

10. Discconnectを押して通信を解除し、USBケーブルを抜きます

PC		Cor	nnect 🗾	Read Setting File	From PC	Save Setting File	Read Auto
→	Stop	▶ DisConnect	PC		現場での計測		

下記画面はMIJ-02 Type2 LMSを2本接続して動作確認(プランジャーを押す)を行ったものになります。

設定ファイルとセンサー接続が問題なければ下記のようにMeasured VoltageとPhysical Valueが問題なく表示されます。

🔝 E-LOG V	er.1.5												_		×
File Cor	nvert Other														
USB COMP	USB COMPORT COM5 V DisConnect Serial Number E00321 OS version 1.31 Logger Clock 2022/09/09 16:04:55 Set Save Setting File														
Setting File	Setting File Name LMS interval10min Station Name Nippon Synchronized with PC Clock 2022/09/09 16:04:56														
Analog Sett	Analog Setting Counter Setting COM Setting Physical Value Setting Initial Production Setting														
Measurer	nent Interval	-Set All Cha	nnel												
10min	~	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential	$\sim$	$\pm$ 5000mV $\sim$	OFF	~	OFF	~	Measured	Physical	
	Sensor Name	Activation	Use MUX	Sensor Type		DIFF or SE		Input Range	Prehe	eat Volts	Preheat	Time	Voltage[mV]	Value	
SE1	LMS01	🗹 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV ~	5V	~	0.1sec	$\sim$	0.51	0.460	1
SE2	Sensor2	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV 🗸	5V		OFF	$\sim$			-

### Step 3. 観測現場でのロガーの起動

1.センサーをロガー接続していない場合はセンサーを設定内容の通りに接続します。



3.SDカードが挿入されていることを確認して、ロガーのスイッチをスタート位置にスライドさせると計測開始になります。



チェック✓

4.初めて使う方や設定内容が正しいか不安な方は、インターバル(Measurement Interval)を短くして短時間のテストを行 ってください。テスト用にインターバルを変更した場合もSave Setting Fileを選択して、To Loggerを選択して下さい。 テストが終わり、問題がなければ本番で使用する設定内容を再度ロガーに保存することを忘れないようにお願いします。



Environmental Measurement Japan



### Step 4. ロガーの停止とデータ回収

1.計測を終了するときはLOGスイッチをStop側へスライドしてください。LEDが数秒間点滅した後消灯します。もし計測動 作中にスライドスイッチを操作した場合は計測が終わってから点滅し始めます。急がずある程度待ってから判断してくださ い。メモリーカードを抜くのは消灯してから行ってください。





3.同じ設定内容で計測を続ける場合はメモリーカードを再度ロガーに挿入して測定を開始して下さい。



# **Trouble shooting**

Q. E-LOGで動作確認をしているが数値は表示されずボックスが黄色になるだけ。

A. 設定内容をロガーに保存していない可能性があります。現在の設定内容をロガーに保存して再度試してください。

例えばLMS1本のみを接続する設定内容をロガーに保存した状態で、別に7本のセンサーを追加する設定をE-LOG上 で変更したとします。ロガーにこの変更した設定内容を保存せずに、動作確認をした場合に以下の画面のようになります。 これはE-LOGでは読もうしているが、ロガーに保存された設定内容が1本のみ接続する設定のままなので、他の7本のセ ンサーの値が黄色いボックスになったままで値が表示されないという状態になってしまいます。設定内容をロガーに保存して から再度確認してみて下さい。

🚟 E-LOG V	er.1.5												_		×
File Cor	nvert Other														
USB COMP	ORT COM5 🗸	DisConnect	Serial Numb	er E00321		OS version 1	.31	Logger Clock	20	22/09/12 14:05:17		S	et Sav	e Setting i	File
Setting File	Name LMS interval	10 min one sen	Station Nam	e Nippon		 Synchronize	ed w	- •ith PC Clock	20	022/09/12	4:05:31 😫	Tir	me Re:	ad Setting (	File
Analog Sett	ing Counter Setti	ng COM Set	ting Physica	I Value Setting In	itial	Production (	Sett	ing							
Measurer	ment Interval	- Set All Cha	nnel	_				-							
2sec	~	Active	🗆 MUX	VoltageInput	$\sim$	Differential	$\sim$	$\pm 5000 \text{mV}$	$\sim$	OFF ~	OFF	$\sim$	Manaurad	Physical	
	Sensor Name	Activation	Use MUX	Sensor Type		DIFF or SE		Input Range		Preheat Volts	Preheat Ti	ime	Voltage[mV]	Value	
SE1	LMS01	🛛 🗹 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	5V ~	0.1sec	$\sim$	0.51	0.451	4
SE2	Sensor2	🗌 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	$5V$ $\sim$	OFF	$\sim$			-
SE3	LMS02	🛛 🗹 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	5V ~	0.1sec	~		0.000	0
SE4	Sensor4	🗌 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	$5V$ $\sim$	OFF	$\sim$			-
SE5	LMS03	🛛 🗹 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	5V ~	0.1sec	$\sim$			-
SE6	Sensor6	🗌 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV		$5V$ $\sim$	OFF	$\sim$			-
SE7	LMS04	🛛 🗹 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	5V ~	0.1sec	$\sim$	<u>.</u>		-
SE8	Sensor8	Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	$5V$ $\sim$	OFF	$\sim$			-
SE9	LMS05	🛛 🗹 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	5V ~	0.1sec	$\sim$	<u>.</u>		-
SE10	Sensor10	🗌 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	$5V$ $\sim$	OFF	$\sim$			-
SE11	LMS06	🗹 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	5V ~	0.1sec	$\sim$	<u>.</u>		-
SE12	Sensor12	🗌 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	$5V$ $\sim$	OFF	$\sim$			-
SE13	LMS07	🛛 🗹 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	5V ~	0.1sec	$\sim$	<u>.</u>		-
SE14	Sensor14	🗌 Active	🗌 MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	$5V$ $\sim$	OFF	$\sim$			-
SE15	LMS08	🗹 Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$\sim$	5V ~	0.1sec	$\sim$			-
SE16	Sensor16	Active	MUX	VoltageInput	$\sim$	SingleEnd	$\sim$	0-5000mV	$^{\vee}$	$5V$ $\sim$	OFF	$\sim$			
Pulse Counter Zero Cross Counter COM Port Recieved Data COM1 COM1 COM1 COM1 COM1 COM1 COM1 COM1								Read No Read St	op						
Battery Volt	tage[V] 6.03	PCBTemp	[deg] 23.70	Battery	/ Ca	apacity In mAl	h	0 🖨		Calculate Batt	ery Life	(	0 Day	Stop	
COM5 is Ope	n Total	Operating Tin	ne:0.80sec Tota	al Preheat Time:0.2se	ec.	Measure In	iterv	al:2sec					Conversion [	one	



## **Trouble shooting**

Q. E-LOGで動作確認をしているがMesured Voltageは表示されが、Physical Valueが表示されない。

A. Physical Value Settingが入力されていない可能性があります。

E-LOGのPhysical Value Settingタブを選択して下さい。通常Physical Value Settingnigに接続するセンサーの演算 式が入力されています。もしも入力されていない場合は適切な演算式を入力して設定内容をPCとロガーに保存して下 さい。

Analog Setting Counter Setting COM Setting Physical Value Setting Initial Production Setting

🗹 Active Physical '	Value Calculation	Equation Hint								
Variable Activated	I Ch Sensor Name Enter Any Value(to Check Eq.) [LMS01 1]	You can use functions as shown below. +,-,*,/,(),ABS(X),EXP(X),INT(X),SIN(X),COS(X),TAN(X),PI Some functions should to be input as shown right side below, LN(X) $\rightarrow$ LOG(X) LOG10(X) $\rightarrow$ LOG(X)/LOG(10) LOG(X,A) $\rightarrow$ LOG(X)/LOG(A) SQRT(X) $\rightarrow$ SQR(X) POWER(X,Y) $\rightarrow$ X^Y RADIAN(X) $\rightarrow$ X*PI/180 DEGREE(X) $\rightarrow$ X*180/PI								
Sensor Name	Equation	Result								
LMS01	11000*(X001/5000)/ 2.41421	Check								

- Q. 適切な設定内容をロガーに保存したのに動作が上手くいかない。
- A. センサーの接続が設定内容と合っていない可能性があります。

弊社WEBページ(https://environment.co.jp/data-logger-mij01)に各センサーごとに接続方法をPDFで掲載しておりますのでご確認下さい。



例えばLMSを接続する場合は、SE入力を1つ飛ばしにすることで、プレヒート端子と同数の計測を上限とした簡単な配線です。センサー数は8個まで。設定ファイルはMIJ02LMS-08.esfを使ってください。



設定ファイルMIJ02LMS-08.esfを使って8本接続した例

